



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
PROJEKTY, NADZÓR AUTORSKI i INWESTORSKI

Jacek Szczęsny

## PROJEKT BUDOWLANY

### TERMOMODERNIZACJI /DOCIEPLENIA/ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI WRAZ Z WYMIANA BALUSTRAD

LOGGII budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Józefa Wybickiego 11-15 w Elblągu

Obręb 3., działka nr 30/17<sup>16</sup> kategoria obiektu: XIII

#### OBIEKT BUDOWLANY:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu: XIII

82-300 Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 11-15

Jednostka ewidencyjna: 286101\_1 M. Elbląg

Obręb ewidencyjny: Nr.0003

Numer działki: 30/16

#### INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"

ul. Robotnicza 246, 82-300 Elbląg

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Jacek Szczęsny Archi- CAD

80-172 Gdańsk, ul. Morenowa 22/1

Archi-CAD Jacek Szczęsny

80-172 Gdańsk, ul. Morenowa 22/1

tel./fax (58) 340-35-77, kom. 501-175-244

NIP 584-096-03-77, Regon 190584746

e-mail: archicad@wp.pl

#### PROJEKTANCI:

##### BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Jacek Szczęsny - upr. nr 4812/Gd/91

uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta,  
kierowania budowy i robót, w specjalności architektonicznej

##### BRANŻA: KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA

inż. Jacek Zagrodzki - upr. nr. GT-III-/630/706/77

uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta  
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

#### SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

I. Część ogólna:	str.1-5
1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji	
2. Uprawnienia projektanta	
3. Zaświadczenie Pomorskiej Izby Architektów o przynależności projektanta	
II. Ocena techniczna	str. 6-7
III. Orzeczenie techniczne – konstrukcyjne z uprawnieniami konstruktora	str. 8-11
IV. Opis techniczny	str. 12-40
V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 41-42
VI. Inwentaryzacja loggii w zakresie warstw posadzkowych	str. 43-45
VII. Charakterystyka energetyczna budynku	str. 45-47
VIII. Analiza zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło	str. 47
IX. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	str. 48
X. Część rysunkowa:	str. 49-72

z dnia 22.10.2020

data wykonania: LIPIEC 2020

dociepł. i koloryst. loggii

del. bud. mieszkalnego

ul. WYBICKIEGO 11-15

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU

Departament Urbanistyki i Architektury

10-535/2020  
ZALĄCZENIE  
POZWOLENIA NA BUDOWĘ  
ROBOTY BUDOWLANE  
1. 535. 2020. 1A  
22.10.2020



## **PROJEKT BUDOWLANY**

docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji,  
wraz z wymianą balustrad loggii budynku wielorodzinnego

**ul. Józefa Wybickiego 11-15 w Elblągu**

/działka nr 3016 obręb 3/

Investor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” w Elblągu

**kategoria obiektu: XIII**

<b>I. <u>Część ogólna:</u></b>	<b>str.1-5</b>
1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji	
2. Uprawnienia projektanta	
3. Zaświadczenie Pomorskiej Izby Architektów o przynależności projektanta	
4. Uchwała Nr XXVIII/553/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.07.09.2017r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Elbląg/zamieszczona w Dz. U. woj. mazursko-pomorskiego z dnia 12.11.2017r.	
<b>II. <u>Ocena techniczna</u></b>	<b>str. 6-7</b>
<b>III. <u>Orzeczenie techniczne – konstrukcyjne z uprawnieniami konstruktora</u></b>	<b>str. 8-11</b>
<b>IV. <u>Opis techniczny</u></b>	<b>str. 12-40</b>
<b>V. <u>Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</u></b>	<b>str. 41-42</b>
<b>VI. <u>Inwentaryzacja loggii w zakresie warstw posadzkowych</u></b>	<b>str. 43-45</b>
<b>VII. <u>Charakterystyka energetyczna budynku</u></b>	<b>str. 45-47</b>
<b>VIII. <u>Analiza zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło</u></b>	<b>str. 47</b>
<b>IX. <u>Informacja o obszarze oddziaływania obiektu</u></b>	<b>str. 48</b>
<b>X. <u>Część rysunkowa:</u></b>	<b>str. 49-72</b>

### **XI. Część rysunkowa:**

A1. Sytuacja 1:500	A13. Detal „F” narożników ścian
A2. Kolorystyka elewacji pn -wsch 1:200	A14. Detal „H” wykończenia loggii
A3. Kolorystyka elewacji pd - zach 1:200	A15. Detal „H” balustrady loggii 1:2,5; 1:25; 1:50
A4. Kolorystyka elewacji wsch. i zach .1:200	A16. Detal „H” balustrady loggii 1:2,5; 1:25; 1:50
A5. Projekt elewacji północnej 1:200	A17. Detal „H” balustrady loggii 1:2,5; 1:25; 1:50
A6. Projekt elewacji południowej 1:200	A18. Detal „H” balustrady loggii 1:2,5; 1:25; 1:50
A7. Projekt elewacji wsch. i zach. 1:200	A19. Detal „I” obróbka atyki
A8. Detal „A” wykonanie strefy cokołu	A20. Detal „J” mocowanie balustrad
A9. Detal „B” schemat wykonania systemu	A21. Detal kołkowania płyt termoizolacyjnych
A10. Detal „C” zbrojenie otworów budynku	A22. Liternictwo
A11. Detal „D” wykonanie ościeża	A23. Wizualizacja
A12. Detal „E” wykonanie nadproży i parapetów	

## I. Część ogólna:

### OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że „Projekt Budowlany docieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji oraz z wymianą balustrad loggii budynku wielorodzinnego ul. Józefa Wybickiego 11-15 w Elblągu /działka nr 30/16 obręb 3/” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. „Prawo Budowlane (Dz.U.Nr106 poz. 1126 z 2000r. wraz z późniejszymi zmianami)”.



Projektant –architektura :

mgr inż. arch. Jacek Szczęsny

upr. nr 4812/Gd/91, PO-0504

Projektant -konstrukcja:

inż. Jacek Zagrodzki

upr. nr GT-III-630/706/77



Urząd Wojewódzki  
w Gdańsku

Gdańsk

Mr 4812/Gd/91

**DECYZJA O STWIĘDZENIU PRZYGOJOWANIA ZAWODOWEGO**  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, 5. ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przemysłu i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się że:

Obywatel(ka) Jacek Szczęsny  
magister inżynier architekt  
(nazwisko i imię)  
(tytuł i funkcja)  
urodzony(ą) dnia 11 września 1956 r. w Słupsku  
(data i miejsce urodzenia)  
pełniąc(ym) zawód(ów) odpowiadając(ym) do wyłonienia samodzielnej funkcji  
projektanta, kierownika budowy i robót  
(nazwa funkcji)  
w specjalności architektonicznej  
(nazwa specjalności)  
w zakresie   
(zakres)

Obywatel(ka) Jacek Szczęsny (imię i nazwisko) jest wyznaczony(ą) do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
  - a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
  - b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wyłarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:
  - a/ wszelkich budynków,
  - b/ budowli w budownictwie osób fizycznych oraz budowli służących do celów rekreacji, wypoczynku i sportu - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Od decyzji powyższej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa w Warszawie, ul. Wspólna nr 2, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



*[Signature]*  
DYREKTOR

UW Nr 4812/Gd/91





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Jacek Romuald Szczęsny**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 4812/Gd/91, jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PO-0504**.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-08-2020 r. Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**PO-0504-6A4Y-8B27-F6YE-DE7B**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Uchwała Nr XXVIII/553/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.07.09.2017r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Elbląg/zamieszczona w Dz. U. woj. mazursko-pomorskiego z dnia 12.11.2017r. poz.4071/



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 października 2017 r.

Poz. 4071

### UCHWAŁA NR XXVIII/553/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 7 września 2017 r.

#### w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Elblągu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Rodziny Nalazków” w Elblągu, oznaczoną szrafurą na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, na ulicę „Józefa Wybickiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

## II. Ocena techniczna

### OCENA TECHNICZNA

dot.: stanu płyt warstwowych w zakresie stanu i jakości zakotwienia warstwy fakturowej w warstwie nośnej płyt budynku mieszkalnego, Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 11-15  
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"

#### 1.0.0. Zakres i cel opracowania

**Zakresem opracowania** - objęto sprawdzenie istn. stanu technicznego zewnętrznych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego w Elblągu, ul. J. Wybickiego 11-15. Sprawdzenie dot.: istn. płyt stropowych i ściennych loggii, wieńców, płyt ściennych - warstwowych i obróbek krawędziowych płyt stropowych loggii.

**Celem opracowania** - zbadanie możliwości wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego, przy obecnym stanie technicznym konstrukcji nośnej płyt ściennych i loggii, wraz z określeniem ewentualnych wzmocnień (tj. dodatkowych zakotwień) w płytach ściennych - warstwowych: warstwy osłonowej.

#### 2.0.0. Materiały wyjściowe do opracowania

- 2.1.0. Wizje lokalne dokonane w przedmiotowym budynku celem określenia obecnego stanu technicznego konstrukcji nośnej budynku;
- 2.2.0. Inwentaryzacja do celów projektowych - architektoniczna + archiwalna dokumentacja techniczna budynku mieszkalnego;

#### 3.0.0. Ogólna charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny XI-kondygnacyjny, zrealizowany w systemie WK-70, złożony z pięciu segmentów klatkowych, całkowicie podpiwniczony, układ konstrukcyjny ścian - poprzeczny natomiast w segmencie skrajnym - mieszany.

##### Usztywnienie budynku:

- poprzeczne: ściany szczytowe i wewnętrzne - poprzeczne.
- podłużne - ściany wewnętrzne - podłużne przy klatce schodowej i w segmencie skrajnym.

##### Elementy konstrukcyjne budynku:

- ściany piwnic - wewnętrzne + zewnętrzne - monolityczne betonowe, dozbrajane przy otworach ściennych o gr. 20 cm;
- ściany kondygnacji mieszkalnych:
- wewnętrzne nośne: W;
- zewnętrzne nośne (wielowarstwowe): ZWO;



- dostawcze loggii: WL;
- ściany poddasza - zewnętrzne - żelbet. (prefabryk.): ZWd;
- stropy: płyty stropowe - pełne o gr. 16 cm - WK-70;  
płyty loggii- pełne o gr. 16 cm - WK-70;  
płyty dachowe - panwiowe WK-70;

Złącza i węzły konstrukcyjne wykonane wg Katalogu WK-K z systemu WK-70.  
Obróbki dylatacji termicznych, konstrukcyjnych wykonane wg Katalogu KW-B.  
Balustrady loggii wykonane wg Katalogu KE-AB.  
Obecnie budynek w dostatecznym stanie technicznym, ocieplony wełną mineralną wraz z obudową ścienną - szkieletową, stalową z profili zimnogiętych z blachy fałdowej (niskofałdowej). Ocieplenie budynku obejmuje następujące ściany: szczytowe + podłużną (bez loggii). Płyty stropowe loggii - krawędzie + zakotwienia balustrad stalowych - obecnie skorodowane i uszkodzone liniowo krawędzie płyt loggii. Płyty ścienne - warstwowe budynków dostatecznym stanie technicznym (tj. zakotwienia + krawędzie: styki liniowe).

#### 4.0.0. Wnioski i zalecenia techniczne

- 4.1.0. Płyty warstwowe są w stanie satysfakcjonującym i spełniają wymogi techniczne dla konstrukcji budowlanych. Jednak w przypadku stwierdzenia lokalnego odspojenia należy wzmocnić kotwami np. w technologii Eljot zgodnie i w oparciu o instrukcję ITB nr 362.
- 4.2.0. Zaleca się naprawę konstrukcji płyt loggii oraz balustrad żelbetowych.

Gdańsk – sierpień 2020r.

  
Opracował: inż. Jacek  
Zagrodzki

### III. Orzeczenie techniczne – konstrukcyjne

#### ORZECZENIE TECHNICZNE - KONSTRUKCYJNE

dot.: stanu technicznego zewnętrznych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego, Elbląg, ul. ul. Józefa Wybickiego 11-15, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"  
**Analiza techniczna istniejącego stanu technicznego loggii, wieńców, płyt warstwowych, obróbek krawędziowych płyt stropowych loggii**

##### 1.0.0. Zakres i cel opracowania

**Zakresem opracowania** - objęto sprawdzenie istn. stanu technicznego zewnętrznych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego w Elblągu, ul. J. Wybickiego 11-15.

Sprawdzenie dot.: istn. płyt stropowych i ściennych loggii, wieńców, płyt ściennych - warstwowych i obróbek krawędziowych płyt stropowych loggii.

**Celem opracowania** - zbadanie możliwości wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego, przy obecnym stanie technicznym konstrukcji nośnej płyt ściennych i loggii, wraz z określeniem ewentualnych wzmocnień (tj. dodatkowych zakotwień) w płytach ściennych - warstwowych: warstwy osłonowej.

##### 2.0.0. Materiały wyjściowe do opracowania

- 2.1.0. Wizje lokalne dokonane w przedmiotowym budynku celem określenia obecnego stanu technicznego konstrukcji nośnej budynku;
- 2.2.0. Inwentaryzacja do celów projektowych - architektoniczna + archiwalna dokumentacja techniczna budynku mieszkalnego;

##### 3.0.0. Ogólna charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny XI- kondygnacyjny, zrealizowany w systemie WK-70, złożony z pięciu segmentów klatkowych, całkowicie podpiwniczony, układ konstrukcyjny ścian - poprzeczny natomiast w segmencie skrajnym - mieszany.

##### Usztywnienie budynku:

- poprzeczne: ściany szczytowe i wewnętrzne - poprzeczne.
- podłużne - ściany wewnętrzne - podłużne przy klatce schodowej i w segmencie skrajnym.

##### Elementy konstrukcyjne budynku:

- ściany piwnic - wewnętrzne + zewnętrzne - monolityczne betonowe, dozbrajane przy otworach ściennych o gr. 20 cm;
- ściany kondygnacji mieszkalnych:
- wewnętrzne nośne: W;
- zewnętrzne nośne (wielowarstwowe): ZWO;

- dostawcze loggii: WL;
- ściany poddasza - zewnętrzne - żelbet. (prefabryk.): ZWd;
- stropy: płyty stropowe - pełne o gr. 16 cm - WK-70;  
płyty loggii - pełne o gr. 16 cm - WK-70;  
płyty dachowe - panwiowe WK-70;

Złącza i węzły konstrukcyjne wykonane wg Katalogu WK-K z systemu WK-70.

Obróbki dylatacji termicznych, konstrukcyjnych wykonane wg Katalogu KW-B.

Balustrady loggii wykonane wg Katalogu KE-AB.

Obecnie budynek w dostatecznym stanie technicznym, ocieplony wełną mineralną wraz z obudową ścienną - szkieletową, stalową z profili zimnogiętych z blachy fałdowej (niskofałdowej). Ocieplenie budynku obejmuje następujące ściany: szczytowe + podłużną (bez loggii). Płyty stropowe loggii - krawędzie + zakotwienia balustrad stalowych - obecnie skorodowane i uszkodzone liniowo krawędzie płyt loggii. Płyty ścienne - warstwowe budynków dostatecznym stanie technicznym (tj. zakotwienia + krawędzie: styki liniowe).

#### 4.0.0. Wnioski i zalecenia techniczne

- 4.1.0. Po dokonanych demontażu obecnego ocieplenia budynku należy istn. płyty ścienne - warstwowe poddać przeglądowi technicznemu. W przypadku stwierdzenia lokalnych uszkodzeń zakotwień płyty osłonowej do nośnej należy wykonać w formie układu mijankowego dodatkowe zakotwienia płyt (wg rozwiązania systemowego - powtarzalnego).
- 4.2.0. Zniszczone krawędzie płyt stropowych i ściennych loggii (liniowe) należy skuć i dokonać obetonowania (tj. uzupełnienia ubytków betonów w krawędziach konstrukcji płyt loggii prefabrykow.).
- 4.3.0. Złącza konstrukcyjne płyt ściennych - warstwowych należy uzupełnić (wypełnić betonem gęstoplastycznym + wyspoinować spoiwem systemowym).
- 4.4.0. Istn. balustrady żelbetowo-stalowe + zakotwienia ścienne w płytach loggii –sprawdzić stan techniczny w każdym konkretnym przypadku.  
Należy opukać konstrukcje żelbetowe płyt loggii oraz balustrad, następnie skuć elementy odpójone i uzupełnić stosując odpowiedni system naprawy do konstrukcji żelbetowej.  
Elementy metalowe balustrady sprawdzić w zakresie stabilności oraz stanu zużycia, korozji. W przypadku całkowitej lub w dużym stopniu korozji elementów należy je wyciąć i wymienić na nowe.
- 4.5.0. Szczególną uwagę należy zwrócić na kotwienie balustrad. W przypadku całkowitej degradacji kotwienia, rozkuć posadzkę i zakotwić na nowo. W powyższych sytuacjach wezwać konstruktora na budowę w celu podjęcia odpowiedniego rozwiązania.
- 4.6.0. Ocieplenie budynku należy wykonać wg powtarzalnego systemu termomodernizacji (tj. zgodnie z audytem energetycznym i projektem architektoniczno - budowlanym).

Gdańsk - sierpień 2020 r.

Opracował: inż. Jacek Zagrodzki



9



URZĄD WOJEWÓDZKI  
w GDAŃSKU  
Wyż. Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska  
ul. Okopowa 21/27  
80-958 GDAŃSK

Gdańsk, dnia 4 lipca 1977

Nr GI-III-630/706/77

## DECYZJA

Na podstawie § 2 ust. 1 i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel Jacek Kazimierz ZAGRODZKI

inżynier budownictwa lądowego

urodzony dnia 8 lutego 1947 roku w Gdyni

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel Jacek Kazimierz Zagrodzki jest upoważniony do:

- 1/ sprawdzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, /§ 13 ust. 1 pkt 2/
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych : /§ 6 ust. 3/
  - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i portarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
  - b/ budowli nie-budynkami,
- 3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych. /§ 4 ust. 2 i § 7/.

Uiszczono opłatę skarbową

zł. 30,-


stawnie hyndział  
z naczkami skarbowymi na  
wpłok, oryginalnie, odpisie

dnia 8.07.1977 v.



Z up. WOJEWODY

*[Signature]*  
mgr inż. Stanisław Swoboda  
Dyrektor Wydziału

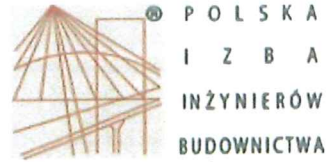

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-828-HGK-GNJ \*

Pan Jacek Zagrodzki o numerze ewidencyjnym POM/BO/5519/01  
adres zamieszkania ul. Buraczana 29F/11, 81-587 Gdynia  
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pilb.org.pl](http://www.pilb.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





## IV.OPIS TECHNICZNY

### 1.0. Podstawa opracowania

- 1.1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.03.207.2016 ze zmianami.
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
- 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) ze zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- 1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – ze zmianami.
- 1.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 1 20,poz. 1126).
- 1.6. Instrukcja ITB Nr 334/02 „Bezspoinowy system docieplania budynków” dotycząca docieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką .
- 1.7. Obowiązujące Polskie Normy.
- 1.8. Umowa z inwestorem nr 23/2020 z dn. 21.07.2020r.
- 1.9. Dokumentacja archiwalna.
- 1.10. Wizja lokalna w terenie.
- 1.11. Dokumentacja fotograficzna.
- 1.12. Wytyczne inwestora - zatwierdzona koncepcja kolorystyki.
- 1.13. Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Agnieszkę Kamińską.
- 1.14. Uchwała Nr XXVIII/553/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.07.09.2017r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Elbląg/zamieszczona w Dz. U. woj. mazursko-pomorskiego z dnia 12.11.2017r.

### 2.0. Nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Józefa Wybickiego 11-15 w Elblągu.

### 3.0. Nazwa i adres inwestora

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Zakrzewo", ul. Robotnicza 246, 82-300 Elbląg

### 4.0. Przedmiot inwestycji

#### 4.1. Lokalizacja i opis działki

Obiekt położony przy ul.Józefa Wybickiego 11-15w Elblągu, działka nr 3016 obręb 3.

#### 4.2. Opis techniczny budynku

##### 4.2.1. Dane liczbowe:

Budynek oddany do użytkowania w roku 1979 r.

Obiekt wzniesionych na planie zbliżonym do prostokąta w technologii WK-70 z pięciu segmentów jednoklatkowych. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczenie - 100%,  
liczba kondygnacji nadziemnych – 11  
klatki schodowe – 5



kubatura	- 37 358,00m <sup>3</sup>
powierzchnia użytkowa mieszkalna	- 8 601,40 m <sup>2</sup>
ilość mieszkań	-164
wysokość budynku	~ 36,50 m

#### 4.2.2. Konstrukcja

Fundamenty – płyta żelbetowa gr. 50cm

Ściany nośne i osłonowe prefabrykowane trójwarstwowe. Wielka płyta, system Wk-70, układ ścian nośnych poprzeczny, w segmencie skrajnym mieszany;

Dach płaski dwuspadowy (5%) ze spadkiem do wewnątrz, kryty papą.

- Ściany zewnętrzne / osłonowe / – gr. 20cm, trójwarstwowe 8+6+6, ocieplenie wełna mineralna;

- Ściany zewnętrzne /nośne / – gr. 27cm, trójwarstwowe 15+6+6, ocieplenie wełna mineralna;

- Ściany piwnic – monolityczne żelbetowe 20cm;

- Stropy (w tym strop nad piwnicą) – prefabrykowane , wielkopłytowe, żelbetowe pełne, gr. 16cm;

- Stropodach – prefabrykowany, wentylowany, dwuspadowy, odwodnienie do wewnątrz budynku, docieplony w 2006r.

spełnia wymogi cieplne;

- Loggie – płyta żelbetowa z balustradą betonową wspartą na ściankach nośnych dostawionych do ścian zewnętrznych budynku, nad loggiami ostatniej kondygnacji daszki z płyt betonowych.

#### 4.3. Stan techniczny budynku – opis ogólny i wskazania

Budynek mieszkalny przy ul. Józefa Wybickiego 11-15 w Elblągu został docieplony (ściany zewnętrzne osłonowe, szczytowe oraz stropodach). Docieplenie ścian osłonowych nie spełnia wymogów cieplnych oraz warunków technicznych, jest przewidziane do demontażu i utylizacji .

- Ściany podłużne osłonowe – ocieplone wełną mineralną gr. ~10cm , wykończone blachą falistą, docieplenie do demontażu i utylizacji, blacha do odzysku, wymagają ocieplenia BSO,

- Ściany szczytowe -ocieplone styropianem gr. 12cm metodą BSO (wykończenie tynkiem) w roku 2001/2r., - do demontażu ze względu na nieznaną współczynnik lambda;

- Ściany zewnętrzne nadbudówek nad klatkami schodowymi - wymagają ocieplenia BSO;

- Loggie – stan średni, płyty miejscami zagłonięte, zawilgocone, ubytki tynku, płyty poziome loggii wymagają naprawy, liczne zniszczenia i odspojenia materiału w miejscach montażu balustrad , miejscami widoczne zbrojenie konstrukcyjne - loggie do naprawy i ocieplenia;

- Posadzki loggii – stan średni, posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi lub sama wylewka betonowa – do skucia i wykonania nowych warstw wg wskazanej technologii ;

- Balustrady – istn. betonowe i metalowe ażurowe w złym stanie technicznym, mocowanie balustrad w złym stanie technicznym – balustrady do wymiany wg rysunków detali.

- Stolarka okien – okna mieszkań oraz klatek schodowych i piwnic - dobry stan techniczny; część okien klatek schodowych nie wymieniona (co drugie) – w złym stanie technicznym – do wymiany;

- Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do klatek schodowych - średni stan techniczny - do wymiany;

- Parapety – zły i średni stan techniczny – do wymiany;

- Cokół – miejscami zawilgocony i zagłoniony, brak izolacji przeciwwilgociowej, średni i zły stan techniczny – do ocieplenia i wykonania od nowa;
- Obróbki blacharskie – średni i zły stan techniczny – do wymiany;
- PrzedSIONKI kłatek schodowych – średni stan techniczny – do ocieplenia i pomalowania zgodnie kolorystyką, wymiana rynien i rur spustowych;
- Opaska wokół budynku – średni stan techniczny – ewentualnie do przełożenia.
- Stropodach wentylowany – do zachowania.

#### 4.3.1. Sposób wzmocnienia warstwy fakturowej ściany wielkopłytych

W przypadku rozpatrywanego budynku z elementów wielkopłytych systemu Wk-70 szczególne znaczenie ma nie tylko stan techniczny powierzchni ścian zewnętrznych, ale przede wszystkim sposób i jakość zakotwienia warstwy fakturowej w warstwie nośnej ściany przez zastosowanie stalowych wieszaków.

Ocenę płyt warstwowych pod tym kątem należy dokonać po rozebraniu istniejącej warstwy ocieplenia, w oparciu o instrukcję ITB nr 362. W przypadku stwierdzenia wad takich jak: pęknięcia wieszaków, brak wieszaków, widoczny proces korozji, należy wykonać dodatkowe mocowania płyt fakturowych.

Projekt zakłada stosowanie systemu polegającego na odtworzeniu wieszaków przez zastosowanie układu kotew, w taki sposób, aby powstał nowy wieszak. W przypadku stwierdzenia złego stanu kotew należy wykonać dodatkowe kotwienie na podstawie obliczeń.


#### WARUNKI I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

1. Prace wzmocnieniowe powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
2. Prace wzmocnieniowe powinna wykonać firma posiadająca:
  - udokumentowane realizacje identycznych robót
  - odpowiedni sprzęt do zakresu przeprowadzanych prac
  - przeszkolonych pracowników
3. Przed rozpoczęciem odwiertów na kolejnych elewacjach należy dokonać pomiaru rzeczywistej grubości losowo wybranych płyt warstwowych. W przypadku wystąpienia odchyłek w stosunku do wymiarów pierwotnych należy dokonać konsultacji z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem.
4. Wykonanie otworów montażowych można wykonać za pomocą wiertnicy lub wiertarki udarowej.
5. W wypadku wykonania niewłaściwego otworu należy wykonać nowy otwór, w odległości odpowiadającej, co najmniej dwukrotnie głębokości otworu wadliwego.
6. Wystąpienie łącznie więcej niż trzech niewłaściwie wykonanych otworów na powierzchni jednej płyty wymaga konsultacji z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.
7. Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji montażu producenta kotew.
8. Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż.
9. W celu zapewnienia przestrzegania technologii wykonawstwa zalecany jest nadzór autorski.
10. Po wykonaniu wzmocnienia płyt, zgodnie z Instrukcjami ITB elewacje wzmocnianych ścian należy ocieplić.




## INSTRUKCJA MONTAŻU KOTEW:


1. Zamocowanie szablonu wiertniczego za pomocą łączników zgodnie z projektem oraz rysunkami rozmieszczenia kotew.  
Łączniki SDF bezwzględnie muszą być zamocowane przez szablon (montaż przelotowy).

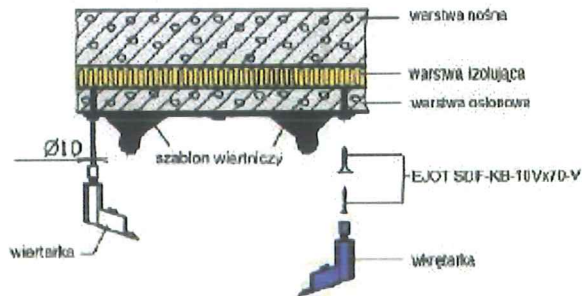

2. Wykonanie otworu  $\varnothing 30$  mm w warstwie osłonowej ściany.

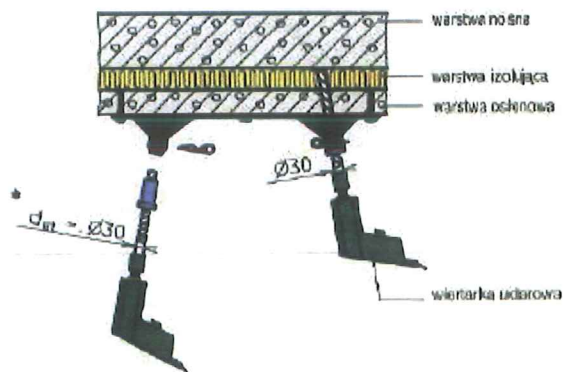


3. Wykonanie otworu  $\varnothing 24$  mm w warstwie nośnej ściany na zadaną głębokość.

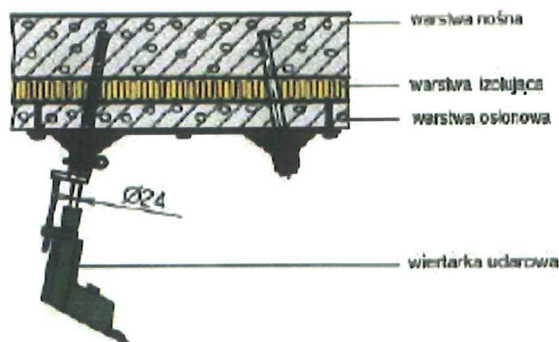


## WIERCENIE RDZENIOWE

1. Wykonanie otworu do zamocowania wrzeciennika zgodnie z rysunkami rozmieszczenia kotew



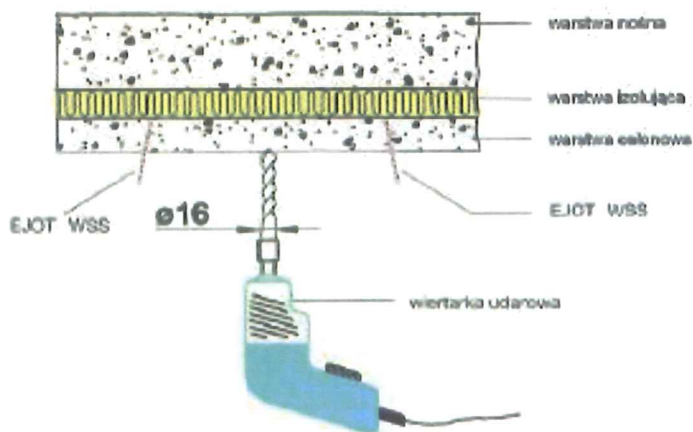

2. Zamocowanie wiertnicy na wrzecienniku. Wykonanie otworu  $\Phi 30$  mm w warstwie osłonowej i ocieplającej ściany.

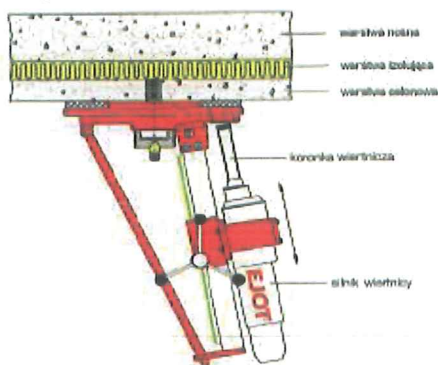


3. Obrócenie wiertnicy i wykonanie drugiego otworu  $\Phi 30$  mm.


4. Zmiana koronki wiertniczej na  $\Phi 24$  mm wykonanie otworu  $\Phi 24$  mm na warstwie nośnej ściany na zadana głębokość

5. Demontaż wiertnicy i wrzeciennika, wyłamanie rdzenia betonowego w ścianie nośnej. Niezależnie od sposobu wiercenia


6. Montaż kotwy: wbicie trzpienia kotwy  $\Phi 24$  mm. Następnie należy wbić tuleję mimośrodową  $\Phi 30$  mm za pomocą pobijaka i młotka.

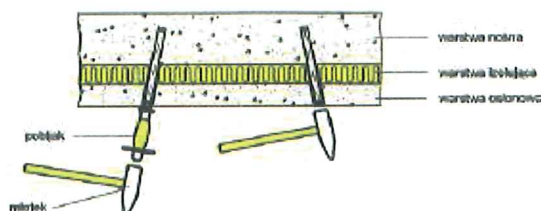

7. Zakleszczenie kotwy poprzez przekręcenie tulei mimośrodowej wokół trzpienia maksymalnie o kąt  $180^\circ$  przy użyciu klucza dynamometrycznego.

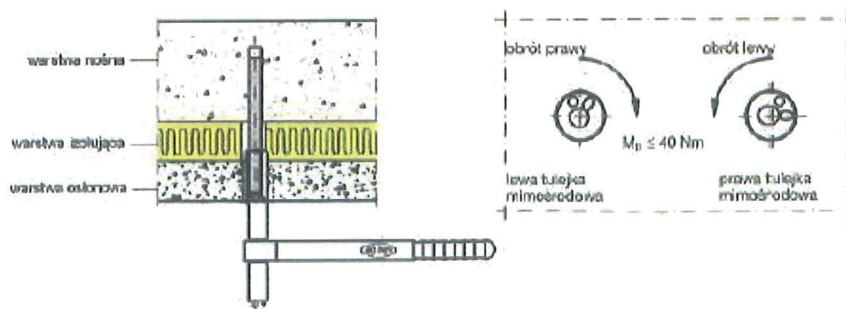

8. Zabezpieczenie kotwy przed zluźnieniem się naprężonej tulejki mimośrodowej przez wbicie kolka zabezpieczającego w uprzednio wywiercony otwór  $\Phi 5$  mm.

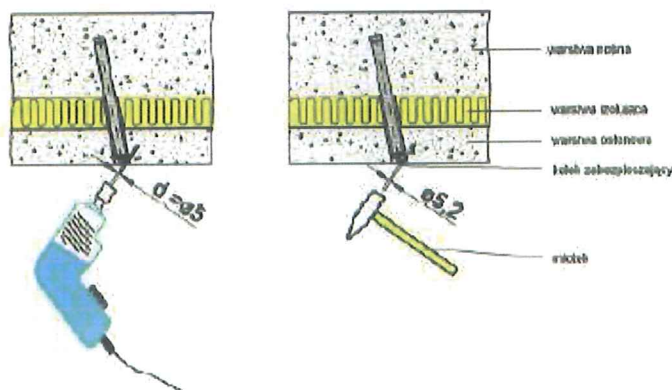

## 5.0. Zakres prac modernizacji elewacji

### 5.1. Prace przygotowawcze:

1. Demontaż elementów na elewacji umieszczonych na ścianach zewnętrznych, takich jak nieczynne kable i instalacje energetyczne, instalacje alarmowe, oświetlenie, anteny satelitarne, kraty okienne, numery budynków, paneli domofony itp.
2. Demontaż starego docieplenia ścian podłużnych z blachy falistej z wełną mineralną, z przeznaczeniem wełny mineralnej do utylizacji, blachy do odzyskania. Docieplenie na ścianie szczytowej zach. zostaje zachowane, ewentualne naprawy w warstwie tynkowej, przemalować z g z kolorystyką
3. Oczyszczenie elewacji ze skażenia mikrobiologicznego i brudu.
4. Zabezpieczenie preparatem przeciw glonom i grzybom.
5. Rozebranie balustrad balkonów oraz ścianek ażurowych po bokach.
6. Demontaż obróbek z blachy oraz parapetów.
7. Demontaż rur spustowych i rynien. (wiatrolapy).

### 5.2. Prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych

Zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania został określony na podstawie „Audytu termomodernizacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Józefa Wybickiego 11-15 w Elblągu” wykonanego przez audytora Agnieszkę Kamińska.

1. Docieplić ściany zewnętrzne budynku osłonowe , szczytowe oraz ściany nadbudówek nad klatkami schodowymi w systemie BSO - styropianem **EPS80-031 - gr. 12 cm.**
2. Cokół docieplić z uskokiem 4cm w stosunku do ściany, zastosować styropian **EPS100-031-FASADA gr.8cm**, wykończyć tynkiem mozaikowym Docieplenie ścian zewnętrznych należy zakończyć 10cm nad gruntem, wykończyć listwą startową.
3. Docieplić ściany zewnętrzne wiatrołapów - styropianem **EPS100-036 FASADA - gr. 3 cm.**
4. Ściany zewnętrzne budynku w loggiach (okienne) docieplić styropianem **EPS100-031 FASADA - gr. 10cm**, mocowanym dodatkowo na kołki.
5. Ściany logii prostopadłe do ścian osłonowych budynku ocieplić:
  - jeżeli cała loggia jest poza obrysem budynku (dostawiona) - styropianem **EPS100-031 FASADA gr.3cm** z obu stron każdą;
  - jeżeli loggia wchodzi w całości lub częściowo w obrys budynku tworząc wnękę – płaszczyznę ściany, za którą znajduje się mieszkanie ocieplić styropianem **EPS100-031 FASADA gr. 10cm**, pozostałe styropianem **EPS-031 gr.3cm** .
6. Docieplić płyty balkonów i loggii od spodu - styropianem **EPS100-031 - FASADA gr. 3 cm** mocowanym dodatkowo na kołki.
7. Docieplić ościeża okienne - styropianem **EPS100-031 FASADA min. gr.2cm** / w miarę możliwości/;  
Pierwszą kondygnację przebroić siatką 2x lub siatką pancerną ;
8. W miejscach przewidzianych do mocowania elementów na elewacji zastosować specjalne podkładki ;
9. Zaleca się stosowanie pasów z wełny lamelowej mineralnej na przedniej i dolnej płaszczyźnie nadproży, pas powinien być dłuższy o 30 cm od szerokości otworu;
10. Zastosować listwy systemowe aluminiowe w narożnikach wklęsłych i wypukłych.
11. Dokonać ewentualnych napraw istniejącego docieplenia, na ścianach szczytowych .

### 5.3. Docieplenie stropodachów nadbudówek klatek schodowych.

1. Docieplić stropodachy nadbudówek nad klatkami schodowymi - styropianem **EPS100-038 DACH na papie termozgrzewalnej gr. 14 cm**, wykończyć 1x papa termozgrzewalną.

### 5.4. Prace towarzyszące

#### 5.4.1. NAPRAWA PŁYT I POSADZEK BALKONÓW

1. Skuć i usunąć elementy luźne , skorodowane płyt żelbetowych.
2. Naprawić płyty wg załączonej technologii naprawy - /z zastosowaniem systemowych rozwiązań technologii naprawiania elementów betonowych i żelbetowych/.
3. Oczyszczyć posadzkę z brudu, zanieczyszczeń.



4. Na styku posadzki loggii i ściany okiennej wykonać izolację przeciwwodną (folia w płynie) w dwóch warstwach i wykończyć rękawem izolacyjnym.
5. Położyć hydroizolację (folia w płynie) w dwóch warstwach.
6. Wykonać posadzkę cementową gr. 10-50mm – wg technologii naprawy - opis poniżej. Warstwa może stanowić warstwę ostateczną lub podkład pod inne okładziny.
7. Wykonać warstwę wykończeniową loggii z warstwy Polimocznika.
8. Zamontować obróbki blacharskie na czołach płyt balkonowych. (Wg . detalu )

Uwaga:

1. W sytuacji stwierdzenia naruszenia konstrukcji płyty loggii natychmiast na budowę wezwać konstruktora.
2. W sytuacji dobrego stanu technicznego płyt posadzek loggii wykonać izolację przeciwwodną na styku posadzki loggii i ściany okiennej, wykończoną rękawem izolacyjnym. Całość posadzki loggii pokryć warstwa Polimocznika.

#### 5.4.2. WYMIANA BALUSTRAD BALKONÓW I LOGGII

1. Demontaż istniejących balustrad zaczynać od górnych kondygnacji, wzdłuż pionów loggii, zachowując szczególne bezpieczeństwo. Transport pionowy wykonywać za pomocą dźwigu na podwoziu kołowym lub za pomocą dźwigu z wysięgnikiem zamontowanym na dachu budynku w linii pionu loggii. Kolejne demontowane balustrady zaczepiać na zawieszaniu dźwigu, odcinać za pomocą szlifierek kątowych lub odkręcać śruby kluczami. Przenieść zdemontowane balustrady na plac składowy lub na środek transportu. Nie prowadzić robót demontażowych w trakcie silnego wiatru.
  2. Wykonanie nowych balustrad (i elementów stalowych) wg rysunków balustrad, w ilości wg zestawienia na tych rysunkach.
  3. Montaż balustrad pełnych od góry płyty , zakotwionych dodatkowo w ścianach bocznych.
- balustrady stalowe, ocynkowane ogniowo, z wypełnieniem płytami cementowo-wiórowymi gr.10mm, wg rysunków detali. pomalować farbą silikonową na kolor zg z kolorystyką elewacji.

#### 5.4.3. WYMIANA OKIEN

Wymiana okien drewnianych na nowe z PCV na wysokości płyt spocznikowych w klatkach schodowych ( co drugie okno) w ilości 50 sztuk. na nowe białe, z PCV o współczynniku  $U_{max.} = 1,8W/m^2K$ , szkło o współczynniku  $U_{max.} = 1,1W/m^2K$ .

Należy dokonać pomiaru z natury.

#### 5.4.4. WYKOŃCZENIE COKOŁÓW

Wykonać tynk mozaikowy, zg z kolorystyką

#### 5.4.5. RURY SPUSTOWE I RYNNY

Pomalować zgodnie z kolorystyką w razie stwierdzenia złego stanu technicznego naprawić lub ewentualnie wymienić na nowe z blachy ocynkowanej, pomalować /wg kolorystyki/. Zamontować na elewacji (wiatrołapy).

#### 5.4.6. MONTAŻ NOWYCH DOMOFONÓW

Zamontować nowe cyfrowe panele domofonowe wraz z instalacją .

#### 5.4.7. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Zamontować oprawy oświetleniowe z numeracją budynku nad wejściami do klatek schodowych budynku.

#### 5.3.8. PARAPETY:

Wymienić parapety na nowe z blachy ocynkowanej, powlekane PCV- kolor biały;

#### 5.4.9. OBRÓBKI BLACHARSKIE:

Wymienić obróbki na nowe z blachy ocynkowanej, pomalować /wg kolorystyki/;

#### 5.4.10. KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHU:

Wymienić kratki wentylacyjne na nowe w ilości zgodnej ze stanem istniejącym.

#### 5.4.11. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Montaż nowych przewodów w otulinie w warstwie ocieplającej ze styropianu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ( norma PN-IEC-61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne ).

#### 5.4.12. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WIATROŁAPU

Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów (budynki wysokie) na nowe aluminiowe .

Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów (budynki wysokie) - szt.5, na nowe aluminiowe o współczynniku  $U_{max}=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , szkło o współczynniku  $U_{max.}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . w kolorze zg. z kolorystyka.

Należy dokonać pomiaru z natury.

#### 5.4.13. INNE

1.Przełożyć skrzynki gazowe na ocieplenie.

### **6.0. Termomodernizacja ścian zewnętrznych**

#### **6.1. Warunki konstrukcyjne ścian i posadowienia**

Nie ma istotnego znaczenia wpływ dodatkowych obciążeń na ściany i fundamenty budynku, powodowany zastosowaniem ww. powłok docieplających. Wynika to z ustalonego obliczeniami, nieznacznego wzrostu tych obciążeń w ścianach /1-4%/,

- przy równoczesnym uwzględnieniu zachodzących przez lata procesów konsolidacji gruntów, obciążonych fundamentami budynku i uzyskiwanej stąd rezerwy obciążeniowej.

### 6.2. Efekty termoizolacyjne

jakie przynosi docieplenie ścian warstwą styropianu grubości 12cm o współ.  $U=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$ , wykazuje dla ścian podłużnych współczynnik " $U_k$ " =0,221-0,23  $\text{W/m}^2 \text{K}$  obliczony, spełnia wymagania termiczne powołanej instrukcji 334/02 ITB oraz aktualnej normy cieplnej PN -B-02025 2001. Dla powyższych warunków zaprojektowano w dociepleniu, jako nieodzowne dla likwidacji mostków termicznych w ścianie : wyłożenie styropianu na ościeża okienne oraz na górną część ściany cokołowej – 10cm ponad poziom gruntu.

### 6.3. Przyjęty system dociepleniowy

**ATLAS GRAWIS (ETICS)**

producent: Atlas spółka z o.o. ul. Świętej Teresy 105, Łódź

**lub równoważny system pod względem parametrów.**

## **7.0. Technologia wykonania docieplenia ścian zewnętrznych wraz z instrukcją**

### 7.1. Potrzeby i korzyści stosowania systemów dociepleniowych

- oszczędność energii grzewczej
- redukcja emisji substancji szkodliwych
- wkład w poprawę samopoczucia mieszkańców dzięki lepszemu klimatowi pomieszczeń
- zapobieganie szkodom budowlanym wynikającym z wilgoci
- podniesienie wartości nieruchomości
- poprawa estetyki osiedli i miast dzięki barwnemu kształtowaniu otoczenia
- krótki okres remontu elewacji

### 7.2. Elementy systemu dociepleniowego

**- ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ**

**z płytą termoizolacyjną styropianową i tynkiem mineralnym**

**System ociepleń ATLAS GRAWIS posiada:**

- Aprobata Techniczna Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0933 z 30/12/2016
- Deklaracja właściwości użytkowych nr 001/CPR.
- Certyfikat Zgodności nr 1488-CPR-0452/Z

### Uwagi:

1. Zastosowane materiały dociepleniowe muszą stanowić system dociepleniowy, nie można stosować materiałów z różnych systemów.
2. Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszą być zgodne z aprobatą techniczną, posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z polską normą.



### 7.2.1. PŁYTY STYROPIANOWE

Zastosowane w dociepleniu płyty styropianowe:

- EPS80 031 -12cm /szczyty +ściany osłonowe/
- EPS100 031 -8cm /cokoły /
- EPS100 036 -3cm / ściany wiatrołapów/
- EPS100 031 -10cm / ściany loggii – patrz punkt 5.2. opisu /
- EPS100 031 -3cm / ściany loggii + płyty balkonowe– patrz punkt 5.2. opisu /
- EPS100 031 -2cm / ościeża okien– patrz punkt 5.2. opisu /

#### **PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036:**

EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

- zastosowane na ścianach wiatrołapów

Opis materiału:

- samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 036, zgodne z normą PN-EN 13163:2013 o wym. płyty - 1000x500x30 mm,
- dopuszczone do stosowania w systemie BSO ocieplenia ścian zewnętrznych,
- wielkość płyty 100cm x 50 cm ,
- krawędzie proste,
- odmiana samogasnąca klasa E,
- struktura styropianu zwarta,
- klasa mat. budowlanych B1,- trudno zapalna ,
- grupa przewodności cieplnej 036,
- styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania
- zużycie 1m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Parametry płyty termoizolacyjne ze styropianu nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.**

parametr	oznaczenie	jednostka	wymaganie
współczynnik przewodzenia ciepła	λD	W/mxK	≤ 0,036
grubość	T1	mm	+/- 1
długość	L2	mm	+/- 2
szerokość	W2	mm	+/- 2
prostokątność	S2	mm/1000 mm	+/- 2
płaskość	P4	mm	+/- 5
wytrzymałość na zginanie	BS	kPa	≥ 125
stabilność wymiarowa w normalnych warunkach	DS(N)2	[%]	+/- 0,2
stabilność wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48 h	DS(70,-)	[%]	2
wytrzymałość na rozciąganie - ściany zewn.	TR	kPa	≥ 100

**PLYTY STYROPIANOWE EPS 031:**

**EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115 -DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 I TR80**

- zastosowane na ścianach zewnętrznych, loggiach i balkonach, cokołach, płytach balkonowych, ościeżach okien
- samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 031, o wym. płyty -1000x500x120mm, -1000x500x100mm, -1000x500x80mm, -1000x500x30 mm, -1000x500x20 mm.
- wielkość płyty 100cmx 50 cm,
- odmiana samogasnąca,
- struktura styropianu zwarta,
- klasa mat. budowlanych B1,- trudno zapalna, specjalnie dostosowana do systemów dociepleniowych,
- grupa przewodności cieplnej 031,
- styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania,
- zużycie  $1m^2/m^2$

Parametry płyty termoizolacyjnej ze styropianu nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

parametr	oznaczenie	jednostka	wymaganie
współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda D$	W/mxK	$\leq 0,031$
grubość	T1	mm	+/- 1
długość	L2	mm	+/- 2
szerokość	W2	mm	+/- 2
prostokątność	S2	mm/1000 mm	+/- 2
płaskość	P10	mm	+/- 10
wytrzymałość na zginanie	BS	kPa	$\geq 115$
stabilność wymiarowa w normalnych warunkach	DS(N)2	[%]	+/- 0,2
stabilność wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48 h	DS(70,-)	[%]	2
wytrzymałość na rozciąganie	TR	kPa	$\geq 100$ i $\geq 80$

**7.2.2. ZAPRAWA KLEJACA POD STYROPIAN ATLAS GRAWIS S:**

- zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych ( proporcje mieszanki z wodą 0,22-0,24 l/kg);
- sucha zaprawa mineralna
- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,
- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,
- odporna na występowanie rys skurczowych
- przyczepność zaprawy (MPa):

	do betonu	do styropianu
w stanie powietrzno-suchym	$\geq 0,25$	$\geq 0,08$

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia	$\geq 0,08$	$\geq 0,03$
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia	$\geq 0,25$	$\geq 0,08$

### 7.2.3. ŁĄCZNIKI MECHANICZNE - KOŁKI I SPOSÓB KOŁKOWANIA :

Łączniki mechaniczne o parametrach opisanych w Europejskiej Ocenie Technicznej dla ATLAS GRAWIS

- oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta,
- łączniki mocowane w warstwie fakturowej, wbijane,
- z termodyblem ( zapobiega mostkom cieplnym) montowanym powierzchniowo
- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
- sposób mocowania i długość strefy rozparcia łącznika: krótka strefa zakotwienia  $\geq 25$  mm
- nośność charakterystyczna - 0.9 KN,
- wiercone udarowo,

### 7.2.4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej ATLAS GRAWIS U:

- sucha zaprawa mineralna, ( proporcje mieszanki z wodą 0,21- 0,23 l/kg)
- zbrojona włóknami,
- do aplikacji ręcznej i maszynowej,
- grubość warstwy 2-3,5 mm;
- odporna na występowanie rys skurczowych

pryczepność zaprawy (MPa):

	- do betonu	- do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym	$\geq 0,25$	$\geq 0,08$
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia	$\geq 0,08$	$\geq 0,03$
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia	$\geq 0,25$	$\geq 0,08$

### 7.2.5. SIATKA ZBROJENIOWA: siatka standardowa ATLAS 150

- tkanina z włókna szklanego,
- splot gazejski,
- odporna na deformacje kształtu,
- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,
- szerokość  $\geq 100$ cm, długość  $\geq 50$ mb,
- impregnowana przeciwalkalicznie,
- wielkość oczek 4,0 x 4,5 mm,
- gramatura  $\geq 150$  g/m<sup>2</sup>,

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych	- $\geq 20$
Względne naprężenia zrywające po starzeniu w stos. do naprężenia w stanie dostawy %	- $\geq 50$



**7.2.6. TYNK NAWIERZCHNIOWY I WARSTWA GRUNTUJĄCA :  
ATLAS CERAMIT SN mineral + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST**

Pośrednia warstwa gruntująca:

- zgodna z aprobatą techniczną systemu,
- poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej,

TYNK MINERALNY:

- zaprawa tynkarska zgodna z aprobatą techniczną systemu,
- gramatura gr.2,0 mm,
- gotowa do aplikacji po dodaniu wody,
- bazowe spoiwo - biały cement,
- zbrojona włóknami ,
- do aplikacji ręcznej i maszynowej,
- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża  $\geq +5^{\circ}\text{C}$  ,
- o strukturach baranka,
- odporna na występowanie rys skurczowych.

PREPARAT GRUNTUJĄCY:

Pośrednia warstwa gruntująca:

- zgodna z aprobatą techniczną systemu
- poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej

**7.2.7. FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA: – ATLAS ARKOL N:**

- wzmocniona/uszlachetniona żywicą silikonową
- grubość powłoki E3 –  $100 < E < 200 \mu\text{m}$
- odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,
- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,
- współczynnik przenikania pary wodnej V - - duży  $V1 > 150 [\text{g}/\text{m}^2\text{d}]$
- współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej  $\mu \leq 350$
- nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wody)  $\leq 0,06 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{1/2})$
- przepuszczalność wody W -mała

**7.2.8. PROFILE WYKOŃCZENIOWE**

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

- np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.
- profile narożnikowe aluminiowe – na narożach parteru i cokołu,
- profile narożnikowe z tworzywa ze zintegrowaną siatką zbrojącą – powyżej parteru,
- listwy uszczelniające,
- aluminiowe listwy do wykonywania zakończenia cokołu ze zintegrowanym kapinosem - mocowane do cokołu, nad daszkami przy wejściach do budynku, na stykach z ścian ze ściana mi loggii.

Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochłonność po 1 h [g/m <sup>2</sup> ): - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia	< 50 < 50
wodochłonność po 24 h g/m <sup>2</sup> : - warstwa zbrojona - układy z tynkami mineralnymi i farbą - układy z tynkami akrylowymi	< 200 < 200 < 150
mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń
pryczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa] - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥0,10
odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria]	II
opór dyfuzyjny względny [m] - układy z tynkami mineralnymi i farbą silikonową	< 0,3
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji	Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) przy grubości płyt termoizolacyjnych do 30 cm

#### 7.2.9. COKOŁY

– tynk cienkowarstwowy mozaikowy, granulac 2,0 mm wg technologii producenta.

#### 8.0. Opis technologii robót

**Uwaga:** Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych firmy producenta.

Projekt techniczny powinien być indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzględniać wszelkie wymagania aktualnych przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymagań energetycznych. Prace dociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

#### 8.1. Podłoże

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyłeń powierzchni i krawędzi.



Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów lub innych czynników mogących powodować osłabienie przyczepności kleju.

Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się usunąć mechanicznie (zmyć pod ciśnieniem bądź zeszkrobać). W przypadku podłoża słabego, pyłącego, bądź też o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecane jest stosowanie listew cokołowych, mocowanych za pomocą stalowych kołków rozporowych do podłoża.

UWAGA: Nie wolno wykonywać wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” z płyt termoizolacyjnych.

## 8.2. Mocowanie płyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej, która ułatwia zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Listwa mocowana 10cm od poziomu podłoża. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokołowej można przystąpić do przyklejania izolacji termicznej.

Pierwszy rząd płyt powinien być opierany na listwie startowej, a kolejne układane z przewiązaniem w tzw. cegielkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku.

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3- 5 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 3- 6 placków o średnicy zgodnej z zaleceniem systemodawcy. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć.

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy również wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Szczelin pomiędzy sąsiadującymi płytami styropianowymi wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić cienkimi skrawkami styropianu, a ewentualne nierówności powierzchni styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar



wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach.

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlirować płasko, wzdłuż prowadnicy.

### 8.3. Zaprawa klejąca

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Należy stosować zaprawę odpowiednią do płyt styropianowych zg z zaleceniem producenta.

### 8.4. Warstwa zbrojona

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlirowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawdłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową.

### 8.5. Warstwa wykończeniowa – tynk nawierzchniowy

Warstwę wykończeniową systemu dociepleniowego jest tynk mineralny malowany farbą silikonową.

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. Tynk nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie

wykonać przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. Tynk można nanosić również mechanicznie przy pomocy pistoletu lub innych dostępnych urządzeń do natrysku tynków droбноziarnistych.

Uwaga:

„Bonie” wykonywać metodą naklejania taśmy, przed natryskiem warstwy nawierzchniowej. Po zerwaniu taśmy pasy malować zgodnie z kolorystyką.

#### 8.6. Wykończenie nad cokołem

Założenie szyny cokołu.

Profil cokołu należy przymocować jako wykończenie dolne. Szerokość listwy cokołowej 125 mm dla izolacji grubości 120 mm. Kołki należy umieścić po jednej stronie w otworze wzdłużnym, następnie dokładnie wypoziomować profil i przymocować poprzez wbicie kołków rozprężnych - po 3 na każdy metr bieżący. Profil cokołu trzeba zakółkować w ostatnim otworze na obu końcach szyny.

#### 8.7. Wyprowadzenie narożników szyną cokołową

Na narożnikach nacinamy kątownik cokołu wzdłuż perforowanego skosu i odłamujemy go.

Na podłożu o nierównościach większych niż 20 mm należy uprzednio wykonać tynk wyrównawczy.

Nakładanie kleju można wykonywać dwoma metodami w zależności od stanu podłoża.

Metoda punktowo - pasowa:

W przypadku dużych nierówności podłoża (< 20 mm) zaprawę klejącą nakłada się jako pas klejący o szerokości ok. 3 - 4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo wykonujemy nią 6 punktów klejących o średnicy ok. 10 cm na wewnętrznej powierzchni płyty.

Metoda łoża grzebieniowego

W przypadku równego podłoża zaprawę klejącą wprasować szpachlą cienką warstwą w całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej i na zakończenie przeciągnąć całościowo przy pomocy packi zębatej 12 x 10 mm.

Płytę termoizolacyjną z styropianu pokrytą w opisany sposób zaprawą klejącą dociska się do ściany i lekko przesuwamy w celu zerwania ewentualnie już stężącej błony na powierzchni zaprawy. Płyty ze styropianu układa się na powierzchniach i narożnikach budynków na przemian (mijankowo) od dołu do góry. Najniższy pas należy wesprzeć na umocowanej poziomo listwie cokołowej.

#### 8.8. Przycinanie płyt termoizolacyjnych

Płyty termoizolacyjne z styropianu przycina się uniwersalną piłą o drobnych ząbkach. Przy obróbce większych powierzchni o dużej liczbie przycięć zaleca się stosowanie urządzeń do cięcia firmy Scaritec AG (Haldenweg 101, CH-4333 Munchwillen, Szwajcaria) umożliwiających precyzyjne cięcie płyt termoizolacyjnych.

#### 8.9. Kołkowanie płyt termoizolacyjnych.

Podczas wprowadzania kołków należy zawsze uważać na to, by kołek nie wystawał ponad powierzchnię płyty. należy unikać zbyt głębokiego osadzania kołków, aby przy zbrojeniu nie pojawiła się w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubości niż na pozostałej części fasady.



### Wymagana długość kołka

W przedmiotowym budynku (dla podłoża ściana warstwowa w systemie WK-70) ze względu na małą grubość warstwy fakturowej ściany, w której wskazane jest zakotwienie kołków przyjmuje się kołki rozporowe, wbijane, o koniecznej głębokości kotwienia min. 25 mm. Sposób mocowania łącznika z podłożem - kształtowy.

Konieczna długość kołka oblicza się przez zsumowanie następujących czynników;

min. 25 mm koniecznej głębokości osadzenia

120 mm płyty z elementami systemu

10mm+ 20 mm kleju i tynku

Razem min 175 mm wymaganej długości kołka

Przyjęto kołek wbijany o długości 180 mm.

### Wymagana ilość i rozmieszczenie kołków

W związku z nierównomiernym obciążeniem naciskiem wiatru w strefach przynaróżnikowych budynków, zależnie od rzutu i wysokości budynku konieczna jest większa ilość kołków, niż na pozostałych płaszczyznach. Szerokość strefy przynaróżnikowej R uzależniona jest od szerokości budynku a (a = węższa strona budynku).

Obliczenie strefy przynaróżnikowej dokonywane jest wg wzoru :

$$1 \text{ m} < a/8 < 2 \text{ m}$$

Zgodnie z powyższym szerokość strefy przynaróżnikowej wynosi 1,5 m.


Mocowanie kołkami wbijanymi.

Rozmieszczenie kołków:


dla budynków do 8 - 11 kondygnacji (powyżej 20m wysokości):

- na płaszczyznach ok. 6 kołków / m<sup>2</sup>
- w strefach przynaróżnikowych ok. 8 kołków / m<sup>2</sup>.
- Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku min 10 cm.

Schemat układu kołków na płaszczyznach - 6 sztuk / m<sup>2</sup>

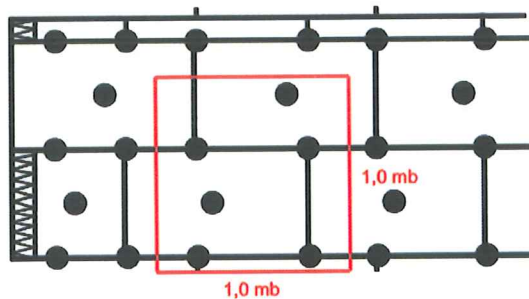

Schemat układu kołków w strefie przynaróżnikowej - 8 sztuk / m<sup>2</sup>

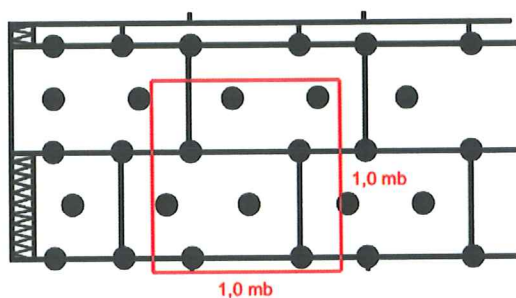



### 8.10. Szczeliny i połączenia

Poniżej zostały scharakteryzowane poszczególne profile.

#### **Połączenia tynku zewnętrznego z ościeżnicami okien i drzwi**

##### **Profil łączący do ościeżnic**

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamy folie ochronną samoprzylepnej uszczelki piankowej i przyklejamy tę ostatnią na płaszczyznę drzwi lub okna. Listwa przykrywająca będzie chronić ramę okna lub drzwi przed zanieczyszczeniem podczas tynkowania, jeśli folia ochronna z listwą przykrywającą zostanie zakleszczona w profilu łączącym do ościeżnic.

#### **Ochrona narożników i krawędzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym**

##### **Kątownik ze stali szlachetnej**

jeśli nakładany z zaprawą klejącą na istniejące narożniki zewnętrzne celem wzmocnienia zlicowanych narożników i zwieńczeń. Następnie nakłada się na narożnik tkaninę zbrojącą i zatapia ją. Kątownik narożnikowy ze stali szlachetnej z tkaniną posiada ramię z włókna szklanego. Zaprawę klejącą nakłada się pacą zębatą w strefie przynarożnikowej, a następnie zatapia w niej kątownik.

##### **Kątownik narożnikowy ze wzmocnionej tkaniny**

jest wstępnie ukształtowana tkaniną z włókna szklanego do formowania narożników. Przebieg prac jest taki sam, jak przy kątowniku narożnikowym ze stali szlachetnej V2A z siatką.

##### **Układanie siatki zbrojącej**

##### **Zbrojenie przy narożnikach okien i otworów**

Powyżej i poniżej krawędzi otworów np. okien i drzwi, wklejamy najpierw w zbrojenie kawałek tkaniny z włókna szklanego o wym. 30 x 30 cm.

### 8.11. Obróbki blacharskie

Zaleca się stosowanie parapetów systemowych wraz z profilami zamykającymi boczne krawędzie parapetów. W przypadku krępowania parapetów z blachy należy stosować pod parapetem pomiędzy parapetem a dociepleniem uszczelnienia. Boczne krawędzie parapetów muszą być wygięte w kształcie litery C, tak aby woda spływająca przez parapet nie miała możliwości wnikania pod docieplenie. Brzegi boczne parapetu należy zdylatować taśmą od docieplenia. Wszelkie połączenia na styku dwóch materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej muszą być uszczelnione.

### 8.12. Wymagane odbiory techniczne robót

Odbiór i ocena stanu przygotowania podłoża pod przyklejenia i zamocowanie izolacji termicznej.

Odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji

Odbiór wykonania docieplenia w miejscach szczególnych elewacji

Odbiór wykonania prawidłowości warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych

Odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

##### Odbiór robót budowlanych

Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich.

Przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy stosować:

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;

odbioru częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;

odbioru ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- PN-EN ISO 6946 - „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

## **9.0. TECHNOLOGIA NAPRAWY PŁYT BALKONOWYCH (PŁYT LOGGII)**

**UWAGA:** Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny stanu technicznego naprawianego elementu i jednoznacznie określić przyczyny uszkodzenia.

Należy zastosować odpowiedni system naprawczy renomowanej firmy, nie należy stosować materiałów z różnych systemów. Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac naprawczych muszą być zgodne z aprobatą techniczną.

Opisana technologia naprawy balkonów zakłada naprawę uszkodzeń mających charakter powierzchniowy. W przypadku poważniejszych usterek, noszących znamiona np. utraty nośności, należy stosować inne metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.

### **9.1. Przygotowanie podłoża betonowego.**

Podłoże betonowe powinno być stabilne, równe oraz nośne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Z naprawianej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i



odspajające się warstwy betonu oraz oczyścić ją z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoża betonowe będące w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone bądź skorodowane chemicznie i biologicznie należy poddać specjalnym zabiegom, takim jak śrutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

### 9.2. Przygotowanie stali zbrojeniowej.

Jeśli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton należy odkuć wzdłuż pręta, aż do ukazania się "zdrowych" jego fragmentów. Odkryte powierzchnie zbrojenia należy oczyścić metodą piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzeń, do stopnia czystości SA 2. Ponadto, w przypadku prętów, których powierzchnia jest całkowicie lub w większej części obwodu odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokół nich na odległość pozwalającą wykonać nową otulinę z zaprawy, o dużej wytrzymałości mechanicznej i elastyczności, o grubości min. 1,5 cm.

#### Parametry zaprawy:

- grubość warstwy: 10 - 50 mm
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie: min 43 N/mm<sup>2</sup>

Pozwala na skorygowanie nierówności podłoża - zarówno przy miejscowych uzupełnieniach, jak i przy naprawach całej powierzchni

Po zakończeniu robót związanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element należy dokładnie odkurzyć, najlepiej przedmuchać lub zmyć wodą pod ciśnieniem. Oczyszczone pręty należy jak najszybciej pokryć zaprawą kontaktową (patrz pkt.9.3.) nie powodującą korozji zbrojenia, o bardzo niskim skurcz liniowym, zapewniającą odpowiednią przyczepność do podłoża kolejnej nakładanej warstwy systemu.

Zaprawę antykorozyjną nakładać najpóźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych lub po wyschnięciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem.

### Uzupełnienie zbrojenia

Jeżeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaże się, że stopień korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duży, że konieczne jest jego uzupełnienie i będzie to zaprojektowane na zasadzie wklejenia dodatkowych prętów, to można to zrealizować bezpośrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej.

Dodatkowe pręty zbrojeniowe można wklejać przy użyciu cementu montażowego z zachowaniem normowych długości zakotwień prętów zbrojeniowych. Prześwit między elementem kotwionym a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy od 20 mm. Do zalewania otworów montażowych odpowiednia jest konsystencja ciekła.

### 9.3. Uzupełnienie ubytków

W zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować odpowiednie jednoskładnikowe zaprawy do wyrównywania powierzchni betonowych i



żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, stanowiące część systemu naprawy betonu.

Zakres stosowania drobnoziarnistej zaprawy wynosi od 5 do 30 mm, zaprawa gruboziarnista, zakres stosowania wynosi od 30 do 100 mm.

#### 9.4. Warstwa kontaktowa (do grubości 1 mm)

Zadaniem zaprawy kontaktowej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności zapraw naprawczych do powierzchni istniejącego betonu. Płynna konsystencja prawidłowo przygotowanej zaprawy pozwala użyć do jej nakładania pędzla bądź szczotki malarskiej. Bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy podłoże należy lekko zwilżyć wodą, dbając o to, by nie tworzyć kałuż. Zaprawę trzeba równomiernie rozprowadzać po podłożu, cały czas mocno ją wcierając. Ważne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczała poza obszar naprawianej powierzchni. W zależności od warunków atmosferycznych, stopnia chłonności podłoża oraz możliwości ekipy wykonującej prace, należy tak dobrać wielkość pokrywanej zaprawą powierzchni, by zaprawę nałożyć na warstwę kontaktową, stosując metodę "mokre na mokre". Jeśli warstwa kontaktowa wyschnie, zanim zostaną naniesione na nią kolejne zaprawy, konieczne stanie się ponowne jej wykonanie.

#### Parametry zaprawy:

- nie powoduje korozji zbrojenia
- bardzo niski skurcz liniowy
- wysoka przyczepność do betonu i stali
- przyczepność: min 1 N/mm<sup>2</sup>

#### 9.5. Zaprawa wyrównująca uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm.

Z uwagi na uziarnienie kruszywa zawartego w zaprawach uzupełniających ubytki, trudno uzyskać gładkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gładkiej powierzchni pod farbę lub w przypadku napraw niekonstrukcyjnych betonu, np. drobnych napraw powierzchniowych po demontażu szalunków, występuje konieczność uzupełniania ubytków o głębokości do 5 mm. Wówczas można skorzystać z mineralnej szpachlówki, również stanowiącej element systemu PCC. Drobnoziarnista, jednoskładnikowa szpachlówka do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych oraz wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych.

Zakres stosowania wynosi do 5 mm. Jest odpowiednia do zamykania porów i szczelin, np. przed nakładaniem powłoki malarskiej. Może być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

#### Parametry warstwy zaprawy wyrównującej

- dzięki zbrojeniu włóknami zaprawy mają odpowiednią elastyczność, niską odkształcalność i niewielki skurcz
- możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na powierzchnie poziome i pionowe
- wysoki opór karbonatyzacyjny
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

- odpowiednia do betonów o kl. powyżej C12/15 CD 25 i CD 26

#### 9.6. Farba zabezpieczająca

W przypadku ekspozycji konstrukcji tylko na czynniki atmosferyczne, gdzie głównymi czynnikami zagrożeniowymi są korozja ługująca i karbonizacja, wystarczy zabezpieczenie powłoką dekoracyjno-ochronną

Farba przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych, wewnątrz. Można nią pokrywać podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne). Struktura powłoki zapewnia jej dużą szczelność na dyfuzję CO<sub>2</sub>, co w znacznym stopniu ogranicza proces karbonatyzacji betonu.

#### 9.7. Hydroizolacja na styku loggii i ściany

Wykonać hydroizolację przeciwwilgociową np. dwuskładnikowa – stanowiącą uszczelnienie przed wodą: pod ciśnieniem, infiltracyjną. Służy do ochrony przed wodą cementowych podkładów podłogowych, betonu, na zewnątrz budynków.

##### Parametry hydroizolacji:

- mostkuje ustabilizowane rysy do 1 mm
- odporna na negatywne parcie wody
- elastyczna
- wzmocniona włóknami polimerowymi
- grubość warstwy: 2 - 3 mm

#### 9.8. Taśma uszczelniająca do wykończenia styku loggii i ściany

Zabezpiecza podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci - wraz z hydroizolacją.

##### Parametry taśmy:

- wysoka wytrzymałość
- siatka wykonana jest z ekstremalnie odpornego na rozerwanie poliestru – poprzecznie elastycznego;
- warstwa uszczelniająca jest wykonana z wysokoodpornego termoplastycznego elastomeru.
- Są elastyczne, mają zdolność odkształcenia poprzecznego – zachowują wodoszczelność nawet przy znacznych odkształceniach, wobec czego są idealnym uszczelnieniem połączeń dwóch stykających się ze sobą, ale pracujących odmiennie elementów konstrukcyjnych, np. krawędzi ściany i podłogi.
- grubość całkowita nie mniejsza niż 0,73 mm ± 0,09
- ciśnienie max. 3,30 bar
- odporność na temperaturę od -30 °C do +90 °C

#### 9.9. Warstwa wykończeniowa (grubość 10 ÷ 50 mm) samorozlewna posadzka cementowa

Tworzy warstwę posadzkową o wysokiej wytrzymałości – stosowany na balkonach,



Może stanowić warstwę ostateczną lub podkład pod inne okładziny. Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki ceramiczne i kamienne, posadzki epoksydowe,

Parametry warstwy wykończeniowej:

- ograniczony skurcz liniowy
- zapewnia łatwą aplikację
- układania ręczne lub mechaniczne
- grubość warstwy: 10 – 50 mm
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie: min 50 N/mm<sup>2</sup>

9.10. Warstwę wykonać na warstwie hydroizolacji np. dwuskładnikowej

Zalecana jako podpłytkowa hydroizolacja tarasów, balkonów. Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną (typu lekkiego, średniego i ciężkiego) – stanowi uszczelnienie przed wodą: pod ciśnieniem, infiltracyjną, niespiętrzającą się i spiętrzającą oraz działającą bezciśnieniowo. Służy do ochrony przed wodą cementowych podkładów podłogowych, betonu, na zewnątrz budynków.

Parametry hydroizolacji:

- mostkuje ustabilizowane rysy do 1 mm;
- odporna na negatywne parcie wody;
- elastyczna;
- wzmocniona włóknami polimerowymi;
- grubość warstwy: 2 - 3 mm;

Wylewanie masy wykończeniowej

Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompę ślimakową. Może być również wylewana ręcznie. Przed przystąpieniem do prac, w polu wylewania należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu. Oznaczenia poziomu możemy dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.

Wysychanie i pielęgnacja wylewki

Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie na nią) można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach w przypadku płytek, a w przypadku wykładzin PVC lub parkietu po całkowitym wyschnięciu. Przed



rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją - szybko schnąca emulsją gruntująca.

Zalecany do gruntowania podłoża nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne. Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych.

Parametry gruntu:

- pod wylewki, kleje, tynki, gładzie, farby;
- wzmacnia podłoże;
- szybko wysycha;
- jest wysoce wydajny;
- rozpoczęcie prac po 2 h;
- rozcieńczanie wodą 1:1;

**9.10. Pielęgnacja.**

Naprawianą powierzchnię, w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, należy chronić przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania poszczególnych warstw zależy od stopnia chłonności podłoża oraz od panujących wokół warunków ciepłno-wilgotnościowych. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zapraw, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Prace pielęgnacyjne należy prowadzić przez około 3 dni. Jeżeli roboty prowadzone są w pomieszczeniu należy czasowo ograniczyć jego ogrzewanie. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazówkami zawartymi w Kartach Technicznych poszczególnych zapraw.

**9.11. Warstwa wykończeniowa loggii (grubość ok. 5mm)**

Należy wykonać warstwę wierzchnią, zabezpieczającą posadzkę balkonu/loggii z POLIMOCZNIKA np. GEPOTECH-11/22 2-komponentową żywicą na bazie Polyurea firmy SCHOMBURG Polska sp. z o. o. o gr. ok. 5mm.

Elastomer Polimocznikowy ( Polyurea) zwany inaczej Polimocznikiem powstaje w wyniku reakcji dwóch komponentów – izocyjanianu i mieszanki żywicy. W skutek czego powstaje trwała oraz niezawodna powłoka Polimocznikowa (elastomerowa), odporna na trudne warunki atmosferyczne, chemiczne oraz mechaniczne. Sam proces tworzenia powłoki nie jest skomplikowany i przebiega bardzo szybko. Jest to system wytwarzany bezpośrednio na miejscu budowy, remontu.

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche lub wilgotne, wolne od środków zmniejszających przyczepność.

Wykonanie:

Powłokę polimocznikową np. GEPOTECH-11/22 wykonuje się jest wykorzystanie profesjonalnym urządzeniem, które zapewni stałe parametry ciśnienia, temperatury i warunki robocze.

Wykonawca stosujący system powłok Polyurea powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Podstawę do skutecznego wykonania powłok jest systematyczna kontrola grubości nakładanej izolacji oraz systematyczne prowadzenie dokumentacji.

#### Informacje ogólne:

Należy stale przestrzegać temperatury powierzchni ok. +5 do +35°C, wilgotności powietrza max. 85% i punktu rosy.

W przypadku wysokich temperaturach i/lub przy dużej wilgotności powietrza temperatura podłoża podczas powlekania i schnięcia powinna wynosić minimum 3°C powyżej temperatury punktu rosy.

Aby osiągnąć pożądaną grubość warstwy GEPOTECH-11/22 można nanosić jedno lub wielokrotnie.

Nanoszenie materiału odbywa się metodą krzyżową również na powierzchniach pionowych lub w obszarze sufitu.

Uwaga: Podczas natryskiwania powstaje mgła!

#### Narzędzia:

Do natrysku powłoki wymagane jest wysokociśnieniowe urządzenie natryskowe metodą na gorąco z wykorzystaniem wysokiej klasy 200 barowych agregatów ciśnieniowych ze stosunkiem mieszania 1:1 przy temperaturze powyżej 70stopni.

Oba składniki muszą osiągnąć temperaturę aplikacji ok. 75-85°C za pośrednictwem oddzielnych elementów grzewczych, aby uzyskać optymalną lepkość. Transport materiałów o wyrównanej temperaturze odbywa się przez podgrzewany zestaw węży. Podczas aplikacji należy kontrolować stabilność temperatury. Mieszanie obu składników materiału odbywa się w głowicy pistoletu natryskowego i musi zostać przeprowadzone pod ciśnieniem 160-180 barów. Narzędzia należy niezwłocznie oczyścić rozpuszczalnikiem organicznym. Zasznięte pozostałości można usunąć wyłącznie mechanicznie.

#### Uwagi:

- Pojemnik otworzyć dopiero wraz z początkiem wykonywanej pracy i oba składniki chronić przed wilgocią odpowiednimi środkami, jak osuszacz czy azot.
- Nie natryskiwać na mokre powierzchnie.
- Pojemnik musi mieć odpowiednią temperaturę, ewentualnie należy go podgrzać.
- Pod wpływem promieniowania UV preparat GEPOTECH11/22 zmienia kolor lub ciemnieje.**
- GEPOTECH-11/22 jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez przeszkolonych fachowców.
- Podczas prac natryskowych należy stosować środki ochrony osobistej w postaci okularów ochronnych, maski przeciw pyłowej oraz odzież ochronną.
- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z wszelkimi informacjami o produkcie, instrukcjami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i kartami charakterystyki.
- Zastosowania, których nie uwzględniono w niniejszej instrukcji, są możliwe dopiero po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu działu technicznego.
- Wszelkie publikacje producent może bez uprzedzenia uzupełnić lub zmienić.
- Wykonać cokoliki na ścianach i murkach do wysokości 15cm natrykiem z Polimocznika GEPOTECH-11/22.



### 10.0. Faktura i kolorystyka elewacji budynku

Elewacje warstwa wierzchnia – tynk mineralny o fakturze „baranek” – o granulacji 2,0 mm, malowany farbą silikonową.








Kolorystyka wg palety barw NCS i RGB (matematyczny zapis koloru).

#### 1. Tynki:

Kolor indywidualny budynku : NCS S 2040-Y70R (R=211, G=132, B=99)

Kolory elewacji :

	jasny żółty	- NCS S 0510-Y (R=243, G=233, B=198)
	brąz	- NCS S 2040-Y70R (R=211, G=132, B=99)
	grafitowy	- NCS S 6500-N (R=103, G=101, B=101)
	jasny szary	- NCS S 2500-N (R=189, G=187, B=185)
	ciemny szary	- NCS S 5005- R50B (R=132, G=128, B=133)

Uwaga- „bonie” wykonywać metodą naklejania taśmy, przed natryskiem warstwy nawierzchniowej. Po zerwaniu taśmy pasy malować zgodnie z kolorystyką.

#### 2. Elementy metalowe:


– balustrady /część metalowa – ocynkowana/ :

– drzwi do budynku –aluminiowe w kolorze:



– rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym

#### 3. Cokoły – np. STO Superlit 841



#### 4. Elementy balustrad :



– balustrady – część metalowa – ocynkowana w kolorze



szary

- NCS S 6005-R50B (R=110, G=110, B=110)

– płyta włóknisto -cementowa – w kolorze indywidualnym budynku(żółty) i jasnożółtym.



jasny żółty

- NCS S 0510-Y (R=243, G=233, B=198)



brąz

- NCS S 0510-Y (R=243, G=233, B=198)

#### UWAGI:

MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE POWINNY BYĆ DOBRANE JAKO SYSTEM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ DLA DANEGO SYSTEMU LUB DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (ZNAK TOWAROWY)

TECHNOLOGIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ZGODNIE Z KARTAMI INFORMACYJNYMI POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

KAŻDORAZOWO PRZED MONTAŻEM STOLAREK NALEŻY WZIĄĆ WYMIARY Z NATURY!!!.

PO WYBRANIU PRODUCENTA SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KOLORY FARB.

#### 11.0. Charakterystyka wpływu termomodernizacji na ekologię

Termomodernizacja budynku mieszkaniowego /ścian szczytowych/ ma pośredni wpływ na środowisko przyrodnicze:

oszczędność energii grzewczej na m<sup>2</sup> ściany – obliczana na podstawie współczynnika U<sub>k</sub>.  
redukcja zanieczyszczeń emitowanych w okresie grzewczym podczas spalania nośnika energii w tym pyłów, SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO

#### 12.0. Warunki bezpieczeństwa pożarowego

Docieplany budynek jest obiektem o wys. 36,50 m, 11 kondygnacji nadziemnych włącznie - (W), należy do klasy odporności pożarowej – B, ZL –IV. Zg z par.216 warunków technicznych pkt.8 „Okładzina zewnętrzna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja termiczna ściany zewnętrznej budynku na wysokości powyżej 25m od poziomu terenu muszą być wykonane z materiałów niepalnych.”

Jednak zg. par.216 warunków technicznych pkt.9 „Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. przed 28 kwietnia 1998r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.“

Opracował : mgr inż. arch. Jacek Szczęsny

Projekt budowlany docieplenia ścian zewnętrznych budynku  
Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 11-15



## V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego,  
wielorodzinnego,  
ADRES INWESTYCJI: Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 11-15  
INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa " Zakrzewo" Elbląg, ul. Robotnicza 246.  
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jacek Szczęsny upr. Nr 4812/Gd/91, członek POIA pod nr  
PO-0504

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: -docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz naprawy balkonów i prace dodatkowe.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:- nie dotyczy

3. Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

1/robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości

a/wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 1.2m  
– nie dotyczy

2/roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien przeszkolić pracowników w zakresie BHP oraz w zakresie robót stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Brygady robocze wykonujące docieplenie ścian zewnętrznych powinny być przeszkolone pod względem technicznym w zakresie technologii wykonywania robót na ścianach i wymagań szczególnych zabezpieczających skuteczność i trwałość zespolenia powłoki docieplającej z podłożem ściany, w zakresie zasad eksploatacji urządzeń transportu pionowego , elektronarzędzi i innego sprzętu w zakresie przestrzegania ogólnych zasad i przepisów BHP oraz ppoż.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować odzież ochronną oraz wymagane przepisami szczególnymi zabezpieczenia indywidualne.

Przed rozpoczęciem robót na ścianach budynku należy wydzielić strefę niebezpieczną w obrębie zagrożenia przez wykonane roboty na wysokości, odpowiednio oznaczyć tablicami ostrzegawczymi oraz wygrodzić.



Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano- montażowymi. Rusztowania powinny być dopuszczone do użytku dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny.

Zastosować siatki zabezpieczające na rusztowaniu. Wykonać zadaszenie ochronne nad przejściem dla ludzi ( wejście do budynku, do bramy).

Rusztowania robocze muszą być umocowane za pomocą przedłużonych kolków lub tulei mocujących. Przedłużenie to uwarunkowane jest grubością płyt termoizolacyjnych i otynkowania.

Każde rusztowanie przyściennie powinno mieć miejsce dla komunikacji pionowej pracowników pracujących na rusztowaniu. Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome do naciągu liny.

Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania.

Nie dopuszcza się wykonywania docieplenia z rusztowań wiszących, bądź ruchomych pomostów roboczych.

Niezależnie od stanu technicznego urządzeń sprawdzać codziennie przez nadzór techniczny, niedozwolone są roboty montażowe przy szybkości wiatru  $>10\text{m/s}$ , podczas mgły i przy złej widoczności oraz gdy natężenie światła na stanowisku roboczym jest  $< 50$  luksów.

Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni spełniać wymagania przy pracy na wysokości oraz bezwzględnie przestrzegać trzeźwości.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w czasie opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Opracował: mgr inż. arch. Jacek Szczęsny





**VI. INWENTARYZACJA BALKONÓW/LOGGII**  
w zakresie warstw posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych  
**1.0. Inwentaryzacja fotograficzna**



Fot.1. Widok na fragment elewacji z loggiami i balkonami- średni -zły stan techniczny większości balustrad



Fot.2. Widok loggii – brudne ,zagłonięte balustrady loggii



Fot.3. Widok loggii – brudne ,zaglone balustrady loggii.



Fot.4. ,5. Widok loggii –korozja elementów metalowych oraz płyty z widocznym zbrojeniem.

## 2.0. Warstwy posadzkowe, izolacyjne i wykończeniowe, balustrady- stan istniejący

### 2.1. Warstwy posadzkowe balkonów/loggii:

- płytki ceramiczne 0,7cm na kleju 0,5cm ( w części mieszkań płyta żelbetowa bez wykończenia posadzką).



- płyta żelbetowa balkonu/loggii ok.18 -25cm
  - balustrady balkonów/loggii - betonowe na konstrukcji stalowej, mocowane do płyty żelbetowej.
2. 2. Stan techniczny
- płyty balkonowe żelbetowe w średnim i złym stanie technicznym, miejscami zagłonięte i zawilgocone, na fragmentach widoczne zbrojenie płyt (fot.3)
  - mocowanie słupków balustrad w płycie oraz ramy metalowe balustrad w średnim stanie technicznym;
  - balustrady betonowe – częściowo mocno skorodowane, popękane, ogólnie stan techniczny zły.

### 2.3. Wnioski:

1. Podczas remontu elewacji budynku konieczny jest remont balkonów/loggii w zakresie balustrad i płyt balkonowych oraz warstw posadzkowych.
2. Balustrady ze względu na stan techniczny elementów płyt betonowych oraz stalowych elementów balustrad przewidziane do wymiany na nowe zg. z projektem balustrad.
3. Posadzki balkonów i loggii wymagają skucia i wykonania nowych warstw zg. z technologią wykonania warstw posadzkowych.
4. Płyty żelbetowe, po odkryciu warstw posadzkowych w zależności od ich stanu technicznego (płyta żelbetowa, zbrojenie) podlegać powinny naprawie z zastosowaniem technologii naprawy płyt balkonowych/loggii z użyciem warstw szczepnych do betonu oraz ochrony antykorozyjnej zbrojenia lub tylko drobnych napraw powierzchniowych przed położeniem warstw posadzkowych.
5. Wskazane docieplenie płyt balkonowych/loggii od spodu styropianem wraz z wykończeniem systemowym BSO.

## VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przyjęto rozwiązania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych na podstawie Audytu Energetycznego wykonanego dla budynku przy **ul. Józefa Wybickiego 11- 15** w Elblągu przez audytorkę mgr inż. Agnieszkę Kamińską (audytor nr 821) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

### 1. 0. Dane identyfikacyjne budynku

Rodzaj budynku: mieszkalny

Rok budowy: 1979

Inwestor :Spółdzielnia Zakrzewo ul. Robotnicza 246 82-300 Elbląg

Adres budynku: ul. Józefa Wybickiego 11-15, 82-300 Elbląg

1.1. Dane ogólne		
1.1.1.	Konstrukcja/technologia budynku	WK-70
1.1.2.	Liczba kondygnacji	11
1.1.3.	Kubatura części ogrzewanej	25679,67
1.1.4.	Powierzchnia netto budynku	10362,30
1.1.5.	Pow. użytkowa części mieszkalnej	8 601,40
1.1.6.	Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych	0,00
1.1.7.	Liczba lokali mieszkalnych	164,00
1.1.8.	Liczba osób użytkujących budynek	399,00
1.1.9.	Sposób przygotowania ciepłej wody	Centralne



1.1.10.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	Centralne	
1.1.11.	Współczynnik kształtu A/V	0,37	
1.1.12.	Inne dane charakteryzujące budynek	...	
<b>1.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane</b>		<b>Stan przed termomodernizacją</b>	<b>Stan po termomodernizacji</b>
1.2.1.	Ściany zewnętrzne	1,28; 1,08; 0,24; 0,24; 0,23	0,24; 1,08; 0,24; 0,24; 0,23
1.2.2.	Dach/stropodach	0,53; 0,20	0,53; 0,20
1.2.3.	Strop piwnicy	---	---
1.2.4.	Okna	2,10; 1,80; 3,10	2,10; 1,80; 1,30
1.2.5.	Drzwi/bramy	0,00; 4,00	0,00; 1,70
1.2.6.	Stropy zewnętrzne	0,59; 0,19	0,19; 0,19
1.2.7.	Ściany wewnętrzne	2,65; 2,53; 2,46	2,65; 2,53; 2,46
1.2.8.	Stropy wewnętrzne	1,06	1,06
<b>1.3. Sprawności składowe systemu grzewczego</b>		<b>Stan przed termomodernizacją</b>	<b>Stan po termomodernizacji</b>
1.3.1.	Sprawność wytwarzania	0,930	0,930
1.3.2.	Sprawność przesyłania	0,950	0,940
1.3.3.	Sprawność regulacji	0,930	0,920
1.3.4.	Sprawność akumulacji	1,000	1,000
1.3.5.	Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia	1,000	1,000
1.3.6.	Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby	1,000	0,950
<b>1.4. Charakterystyka systemu wentylacji</b>		<b>Stan przed termomodernizacją</b>	<b>Stan po termomodernizacji</b>
1.4.1.1.	Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	Wentylacja grawitacyjna
1.4.1.2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	stolarka/kanaly grawitacyjne	stolarka/kanaly grawitacyjne
1.4.1.3.	Strumień powietrza wentylacyjnego	23111,70	21826,24
1.4.1.4.	Liczba wymian	0,90	0,85
<b>1.5. Charakterystyka energetyczna budynku</b>		<b>Stan przed termomodernizacją</b>	<b>Stan po termomodernizacji</b>
1.5.1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	974,53	778,05

1.5.2.	Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]	90,41	90,41
1.5.3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	5486,34	3835,34
1.5.4.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	6677,18	4486,04
1.5.5.	Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok]	1664,90	1664,90
1.5.6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok]	3455,10	---
1.5.7.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m <sup>2</sup> rok)]	268,59	187,77
1.5.8.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m <sup>3</sup> rok)]	72,23	48,53
1.5.9.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m <sup>2</sup> rok)]	326,89	219,62

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, obliczone zgodnie przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

Projektowany budynek spełnia obecnie obowiązujące wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (WT2008) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 201poz. 1238).

#### **VIII. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO**

Ustalono, że brak jest uzasadnionych ekonomicznie możliwości zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło. Budynek przy ul. Józefa Wybickiego 11-15 zostanie docieplony: ściany zewnętrzne - styropianem EPS -0.031, o gr. 12 cm, ściany zewnętrzne- piwnic w zakresie cokołu styropianem EPS - 0.031o gr. 8 cm, balkony/tarasy od spodu styropianem EPS - 0.031 gr. 3 cm ,ościeża okienne styropianem EPS -0.031 min. gr.2cm / w miarę możliwości/, ponadto wskazana została regulacja ogrzewania w budynku.

Zakres projektowanych robót(biorąc pod uwagę poprawienie izolacyjności istniejących przegród, poprzez docieplenie warstwą styropianu, wymianę stolarki , regulację ogrzewania ) nie uzasadnia racjonalnego zastosowania nowych, kosztownych technologii na obecnym etapie remontu obiektu.

Opracował : mgr inż. arch. Jacek Szczęsny

Projekt budowlany docieplenia ścian zewnętrznych budynku  
Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 11-15



## IX. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

### 1. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu

W obszarze oddziaływania wnioskowanej inwestycji znajdują się nieruchomości oznaczone jako działka 30/16

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości dla terenów przyległych, nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi i nie pogorszy warunków zamieszkania na terenach sąsiednich.

Obszar oddziaływania projektowanej przebudowy mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

### 2. Analiza na podstawie następujących przepisów i rozporządzeń:

#### 2.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami).

Pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (*definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami*).

- inwestycja nie narusza rozporządzenia.

#### 2.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami)

- inwestycja nie narusza przepisów art.3 pkt.20, art.25 ust.2

Opracował : mgr inż. arch. Jacek Szczęsny








# SYTUACJA

Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 11-15

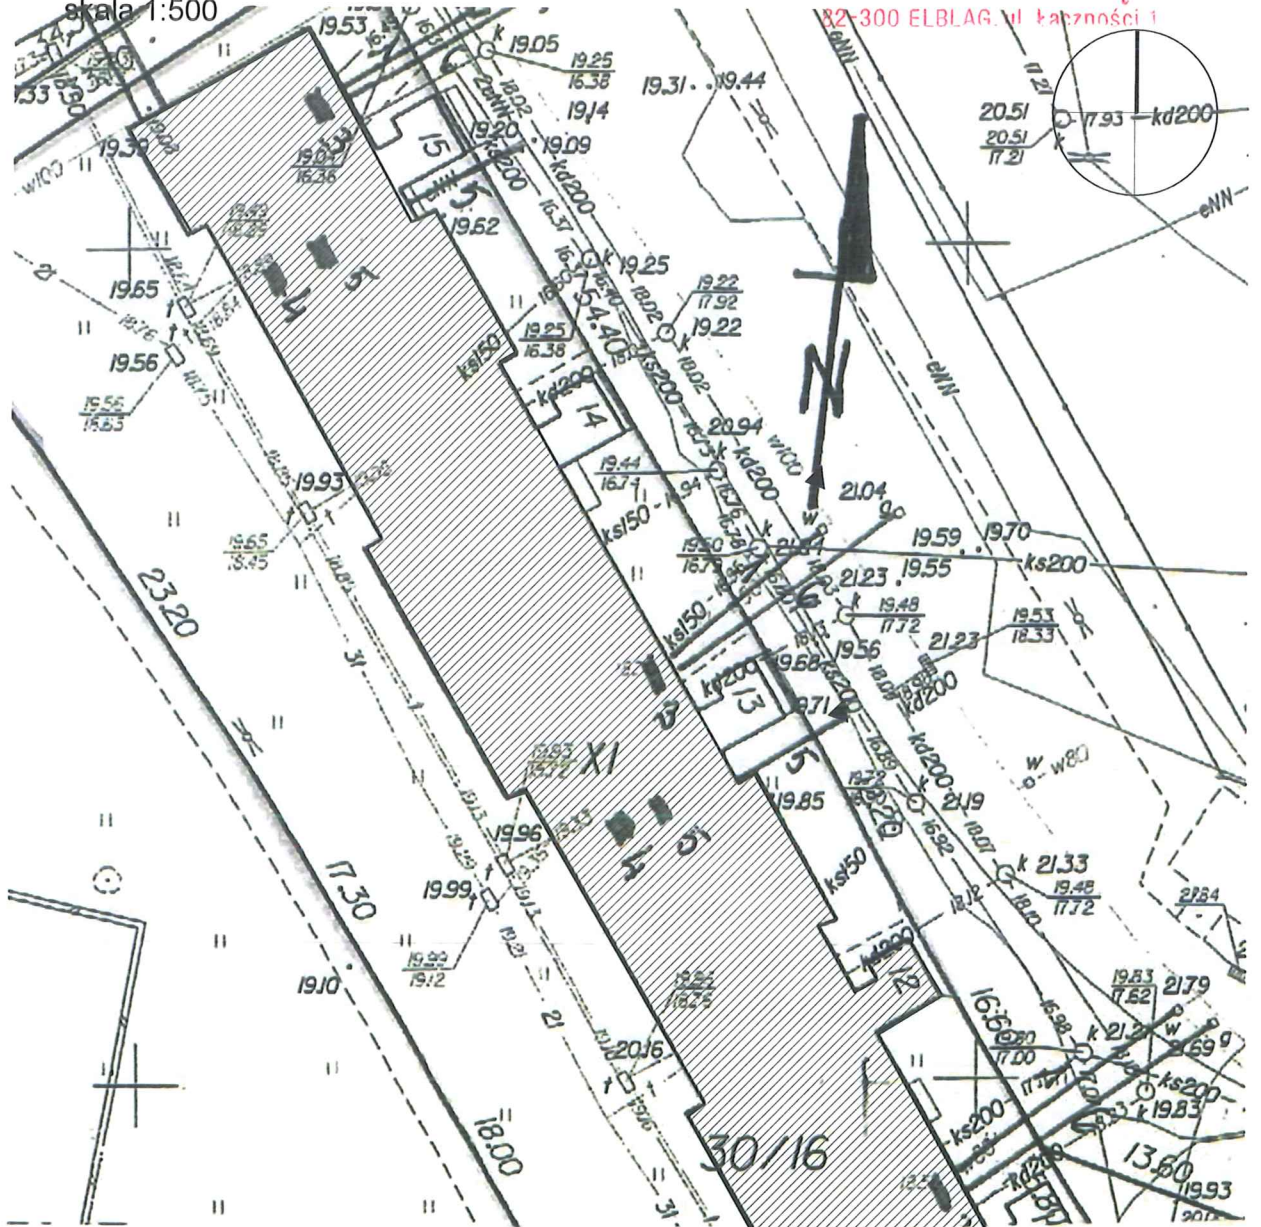skala 1:500



## LEGENDA

-  – budynek istniejący
-  – wejście do budynku

## ORIENTACJA



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI /DOCIEPLENIA/  
 ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI  
 WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRAD LOGGII  
 BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
 Elbląg, ul. Józefa Wybickiego 11-15  
 Obręb 3., działka nr 30/16



Investor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAKRZEWO" ul. Robotnicza 246, Elbląg 82-300	
Branża: ARCHITEKTURA	Faza: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Projektował: mgr inż. arch. Jacek Szczepny	upr.4812/Gd/91
Opracowała: mgr inż. arch. Małgorzata Szczepna	mgr inż. arch. Monika Makowska
Temat rysunku: SYTUACJA I ORIENTACJA	
Data: 07.2020	Skala: 1:500
Nr rys.: A.1	